

# SXJS-III

## 高压介质损耗测试装置

### 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 SXJS-III 高压介质损耗测试装置。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！



### 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对

本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

**警告：**警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

**小心：**小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

## 目 录

1.用途特点及性能.....	4
2.面板说明.....	8
3.测量介损和电容量使用说明.....	11
4.现场试验注意事项.....	19
5.抗干扰能力.....	20
6.变频测量讨论.....	20
7.售后服务.....	21

## 1.用途特点及性能

高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量，或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构，内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术，全自动智能化测量，强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示，自带微型打印机可打印输出。

### 1.1 主要技术指标

#### 1.1.1 介损和电容量测量

准确度： $C_x$ : $\pm$ （读数 $\times$ 1%+1pF）

$\text{tg}\delta$ : $\pm$ （读数 $\times$ 1%+0.00040）

抗干扰指标：变频抗干扰，在 200%干扰下仍能达到上述准确度

电容量范围：内施高压：3pF~60000pF/10kV 60pF~1.2 $\mu$ F/0.5kV

外施高压：3pF~1.5 $\mu$ F/10kV 60pF~30 $\mu$ F/0.5kV

分辨率：最高 0.001pF，4 位有效数字

$\text{tg}\delta$ 范围：不限，分辨率 0.001%，电容、电感、电阻三种试品自动识别。

试验电流范围：10 $\mu$ A~5A

内施高压：设定电压范围：0.5~10kV

最大输出电流：200mA

升降压方式：连续平滑调节

电压精度： $\pm$ (1.5% $\times$ 读数+10V)

电压分辨率：1V

试验频率：45~65Hz 整数频率

49/51Hz、45/55Hz 自动双变频

频率精度： $\pm$ 0.01Hz

外施高压：正接线时最大试验电流 5A / 40~70Hz

反接线时最大试验电流 10kV / 5A / 40~70Hz

CVT 自激法低压输出：输出电压 3~50V，输出电流 3~30A

测量时间：约 30s，与测量方式有关

### 1.1.2 其它指标

输入电源：180V~270VAC，50Hz/60Hz±1%，市电或发电机供电

计算机接口：标准 RS232 接口

打印机：自带微型热敏打印机

环境温度：-10℃~50℃

相对湿度：<90%，不结露

选型主要技术指标简表

电容量范围 pF	最大输出电流 mA	外形尺寸 长 x 宽 x 高 cm	重量 kg	高电压介损	CVT 自激法测量	反接线低压侧屏蔽	回路放电提示	打印机	计算机接口及存储
3~60k	200/ 10kV	34x26x27	22	支持	不需外接设备 C <sub>1</sub> /C <sub>2</sub> 同时测量 高压连线可拖地	C <sub>1</sub> /C <sub>2</sub> 同时测量	有	热敏	RS232 存储 100 组数

## 1.2 电容及介损测量主要功能特点

### 1.2.1 变频抗干扰

采用变频抗干扰技术，在 200%干扰下仍能准确测量，测试数据稳定，适合在现场做抗干扰介损试验。

### 1.2.2 高精度测量

采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术，配合高精度三端标准电容器，实现高精度介损测量，并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致。

仪器所有量程输入电阻低于 2Ω，消除了测试线附加电容的影响。

可外接油杯做精密绝缘油介损试验，可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验。

### 1.2.3 兼容性好

自动识别 50Hz / 60Hz 系统电源，支持发电机供电，即使频率波动大，也可正常测量。

内置串联和并联两种介损测量模型，可与校验台和介损标准器完全兼容，方便仪器检定。

### 1.2.4 多级安全保护，确保人身和设备安全

高压保护：试品短路、击穿或高压电流波动，能以短路方式高速切断输出。

低压保护：误接 380V、电源波动或突然断电，启动保护，不会引起过电压。

接地保护：仪器接地不良使外壳带危险电压时，启动接地保护。

C V T: 高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限, 不会损坏设备; 误选菜单不会输出激磁电压。CVT 测量时无 10kV 高压输出。

防误操作: 两级电源开关; 电压、电流实时监示; 多次按键确认; 接线端子高/低压分明; 缓速升压, 可迅速降压, 声光报警。

防“容升”: 测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应, 仪器能自动跟踪输出电压, 保持试验电压恒定。

抗震性能: 仪器采用独特抗震设计, 可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏。

高压电缆: 为耐高压绝缘导线, 可拖地使用。

### 1.2.5 技术突破, 功能强大

(1) 具有外接标准电容器接口, 自动跟踪外接试验电源频率 40Hz~70Hz, 支持工频电源和串联谐振电源做大容量高电压介损试验。

(2) 具有回路接触不良放电提示功能, 以方便判别接线是否可靠。

(3) 具有 **CVT 自激法** 测量功能,  $C_1/C_2$  可一次接线同时测出, 自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响, 无须换线和外接任何配件, 并且高压连接线可以拖地。

(4) 具有 **反接线低压屏蔽** 功能, 在 220kV CVT 母线接地情况下, 对  $C_{11}$  可进行不拆线 10kV 反接线介损测量, 并且可一次接线同时对主、从两个电容进行测量。


(5) 中文图文菜单, 大屏幕背光 LCD 显示。

(6) 配置热敏打印机, 打印数据清晰快捷、无噪音。

(7) 带日历时钟, 可存储 100 组测量数据。

(8) 带计算机接口(选配)。通过该接口, 实现测量、数据处理和报表输出, 也可实现仪器内部测量软件升级。一台计算机可控制 32 台仪器, 可集成到综合高压试验车上。

面板介绍

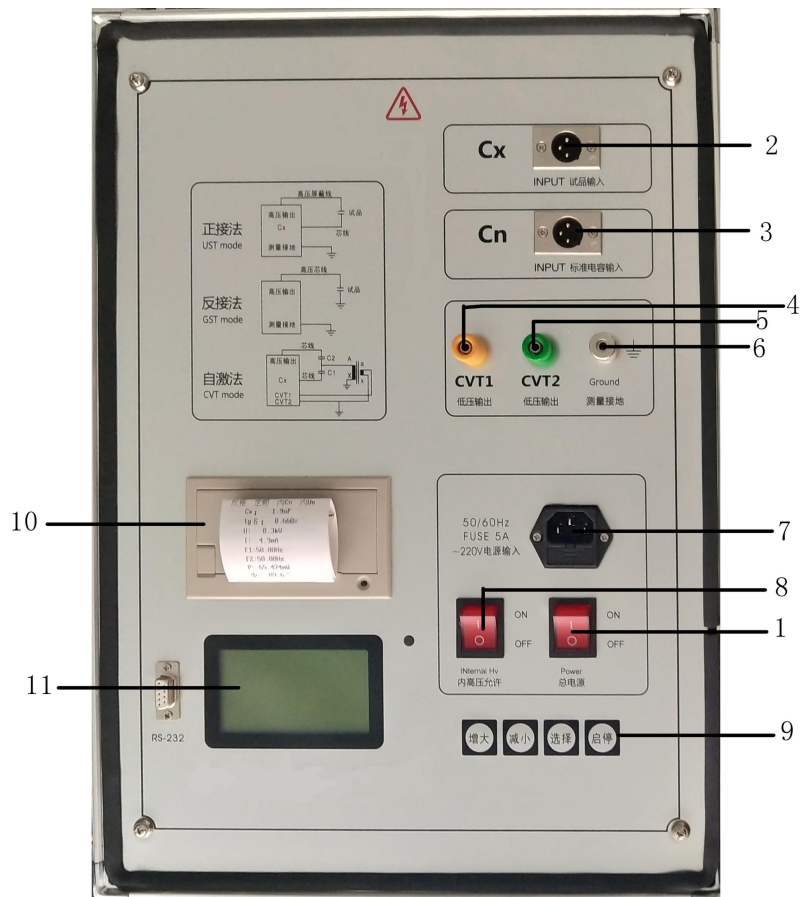


面板示意图(图片仅供参考, 以实物为准)

- |             |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| 1、内高压允许     | 2、INPUT 试品输入 | 3、INPUT 标准电容输入 |
| 4、CVT1 低压输出 | 5、CVT2 低压输出  | 6、测量接地         |
| 7、电源输入      | 8、总电源        | 9、菜单按钮         |
| 10、打印机      | 11、显示器       |                |

高压输出端口

(高压输出面板图)

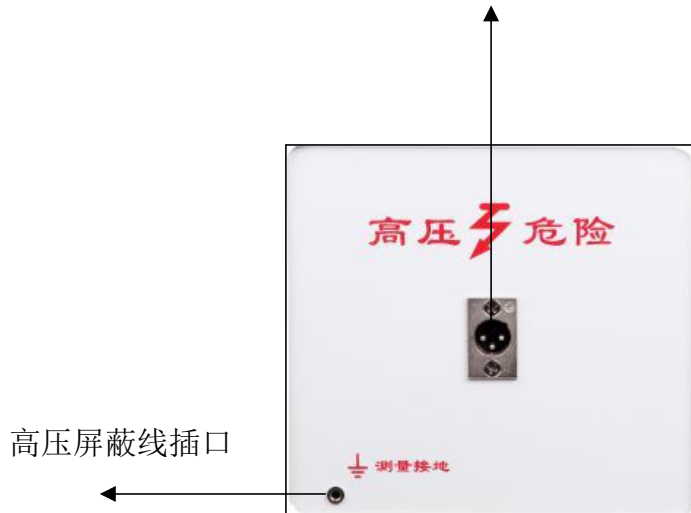

## 2. 面板说明

### 2.1 高压输出插座（0.5~10kV，最大 200mA）

安装位置：箱体前侧面。

功能：内高压输出；检测反接线试品电流；内部标准电容器的高压端。

接线方法：插座 1 脚接高压线芯线（红夹子），2、3 脚接高压线屏蔽（黑夹子）。正接线时，高压线芯线（红夹子）和屏蔽（黑夹子）都可以用作加压线；反接线时只能用芯线对试品高压端加压。如果试品高压端有屏蔽极（如高压端的屏蔽环）可接高压屏蔽，无屏蔽时高压屏蔽悬空。

注意事项：

（1）仪器测量电缆通用，建议用高压线连接此插座。高压插座和高压线有危险电压，绝对禁止碰触高压插座、电缆、夹子和试品带电部位！确认断电后接线，测量时务必远离！

（2）用标准介损器（或标准电容器）检定反接线精度时，应使用全屏蔽插头连接试品，否则暴露的芯线会引起误差。

（3）应保证高压线与试品高压端 0 电阻连接，否则可能引起误差或数据波动，也可能引起仪器保护。

（4）强干扰下拆除接线时，应在保持电缆接地状态下断开连接，以防感应电击。

### 2.2 试品输入 Cx 插座（10 $\mu$ A~5A）

功能：正接线时输入试品电流。

接线方法：插座 1 脚接测量线芯线（红夹子），2、3 脚接测量线屏蔽（黑夹子）。正接线时线（红夹子）接试品低压信号端，如果试品低压端有屏蔽极（如低压端的屏蔽环）可接屏蔽

试品无屏蔽时屏蔽悬空。

注意事项：

（1）测量中严禁拔下插头，防止试品电流经人体入地！

（2）用标准介损器（或标准电容器）检测仪器正接线精度时，应使用全屏蔽插头连接试品，否则暴露的芯线会引起误差。

（3）应保证引线 with 试品低压端 0 电阻连接，否则可能引起误差或数据波动，也可能引起



仪器保护。

(4) 强干扰下拆除接线时，应在保持电缆接地状态下断开连接，以防感应电击。

### 2.3 标准电容输入 Cn 插座 (10 $\mu$ A~5A)

功 能：输入外接标准电容器电流。

接线方法：与 Cx 插座类似，其区别在于：

(1) 使用外部标准电容器时，应使用全屏蔽插头连接。此方式常用于外接高电压等级标准电容器，实现高电压介损测量。

(2) 菜单选择“外标准”方式。

(3) 将外接标准电容器的 C 和 tg $\delta$ 置入仪器，实现 Cx 电容介损的绝对值测量。

从原理上讲，任何容量和介损的电容器，将参数置入仪器都可做标准电容器。不同的是标准电容器能提供更好的长期稳定性和精度。

(4) 不管正接线还是反接线测量，标准电容器接线方式始终为正接线。

### 2.4 CVT 自激法低压输出插座 (3~50V, 3~30A)

功 能：由该插座和接地接线柱输出 CVT 测量的低压变频激励电源。

注意事项：

(1) 因低压输出电流大，应采用仪器专用低阻线连接 CVT 二次绕组，接触不良会影响测量。

(2) 视 CVT 容量从菜单选择合适的电压电流保护限。

(3) 启动 CVT 测量时，输出 2~5V 的试探电压，若外部接线有错会自动停机。若怀疑仪器故障，可测量有无该试探电压。

(4) 选择正/反接线时，此输出封闭。

### 2.5 测量接地接线柱

它同外壳和电源插座地线连到一起。在高压输出面板的左下角有一个接地插孔，如果仪器配套的高压线带有接地屏蔽，可将接地屏蔽的插头，就近插入该插孔。

注意事项：

(1) 尽管仪器有接地保护，但无论何种测量，仪器都应可靠独立接地。

(2) 保证 0 电阻接地。应仔细检查接地导体不能有油漆或锈蚀，否则应将接地导体刮干净。轻微接地不良可能引起误差或数据波动，严重接地不良可能引起危险！

## 2.6 电源输入插座（180V~270V 50Hz/60Hz）

注意事项：

（1）仪器有快速断电保护功能，低压突然断电时迅速以短路方式切断高压输出。此功能要求仪器的低压电源（插座、刀闸等）应可靠连接，否则超过数 ms 的断电便会引起保护。

（2）输入电压大于 270V（如误接 380V），仪器立即保护，切断内部电源。保护后只有总电源开关灯亮，但屏幕无显示。此时可检查电源，重新开机。

（3）如果电压过低，仪器无法输出设定高压，可用调压器调整。

（4）仪器可以自动适应 50Hz/60Hz 电源频率。

（5）采用发电机供电时，频率波动大，且使用发电机的场合不存在干扰，可选择“定频”模式，以排除发电机供电频率波动的影响。

## 2.7 保险管座

保险管座与低压电源插座合为一体，保险管规格 5A / 250V，尺寸 $\phi 5 \times 20\text{mm}$ 。

注意事项：应使用相同规格的保险丝。若换用备用保险丝后仍烧断，可能仪器有故障，可通知厂家处理。

## 2.8 内高压允许开关

功 能：内置高压系统或 CVT 自激法低压输出系统的总电源开关。关闭此开关，仪器自动设置为绝缘电阻高压测量方式。此开关受总电源开关控制。

注意事项：

（1）用内置高压测量时打开此开关。启动测量后仪器自动升/降压，并伴随声光报警。在报警期间有高压输出！

（2）紧急情况应立即关闭此开关，或关闭总电源开关。

（3）出现保护信息后，应排除故障重新开机。

## 2.9 总电源开关

打开总电源开关，首先显示仪器名称和编号，数秒后自动进入测量菜单。关闭此开关，也同时关闭内部高压系统电源，紧急情况应立即关闭此开关。

## 2.10 按键

（1）“功能”移动光标，“增大”和“减小”修改光标处内容，“启停”用于确认或停止。注意：“启停”是一个键，不要当做两个按键使用。

（2）测量过程中，按任意键即终止测量。

### 2.11 液晶显示器

显示菜单、测量结果或出错信息。应避免长时间阳光暴晒，避免重压。

### 2.12 打印机

手动打印：显示可打印数据时，按“打印”键打印。可随时按“走纸”键。

自动打印：菜单选择自动打印后，测量结束即自动打印结果，之后可在远处切断仪器供电，使操作更加安全。

自带热敏打印机，换纸时要打开打印机的纸仓盖板，放入纸卷并留少许部分在外面，然后关闭盖板。

### 2.13 通讯接口（选配）

功能：RS232 接口，与 PC 机或笔记本电脑的串行通讯口连接。为保证通讯正常，双方应设置相同的波特率和通讯地址。

通讯协议：仪器与 PC 机按规定协议通讯，实时操作仪器，实现设置、测量、数据存储传送等功能。

注意事项：应在视距内遥控仪器，确保人员远离后再启动测量。


## 3.测量介损和电容量使用说明

### 3.1 对比度调节

液晶显示屏的对比度已在出厂时校好

### 3.2 进入菜单

打开总电源开关后，显示开机画面，

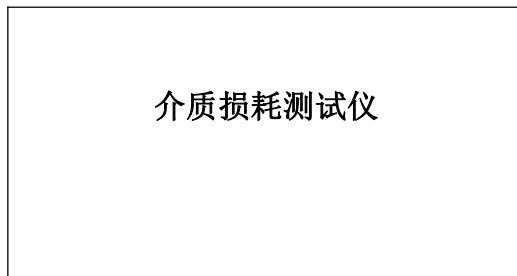

然后自动进入测量菜单。使用机内高压请打开内高压允许开关。点击启动键进入下面画面。



### 3.3 选择接线方式

光标在（正接），按“增大”和“减小”键，选择“正接线”、“反接线”、“CVT”、“变比”、“电阻”、“四通道”、“双通道”等测量方式。

如果选择了“反接线”，光标在（反接线）时，按（确定键）屏幕右侧出现 **GO** 表示反接线低压屏蔽测量。

### 3.4 选择内、外标准电容

光标在（内 CN），按“增大”和“减小”键，选择“内标准”“外标准”，表示使用内或外接标准电容。通常可用内部标准作正、反接线测量和 CVT 自激法测量，高电压介损选用外标准方式，需要将外接电容参数置入仪器：

光标在“外 Cn”上，按住“启停”键不放，直到显示：



移动光标，“增大”和“减小”键，修改光标处内容。设置完毕按住“启停”键不放，直到返回测量菜单，同时参数被储存，数据有效。右下角显示“\*”表示不允许修改其它数据，这些数据为仪器出厂参数，一旦变更会严重影响测量！

### 3.5 选择试验频率

#### 3.5.1 开机默认频率

光标“变频”，表示 45/55Hz 自动变频。仪器自动用 45Hz 和 55Hz 各测量一次，然后计算 50Hz 下无干扰时数据。开机自动默认为该方式，建议使用。

#### 3.5.2 选择更多频率

光标在“变频”，按住“启停”键 1s 以上切换到全频率选择，按“增大”和“减小”键循环显示

“45Hz / 46Hz ..... / 64Hz / 65Hz / 50±1Hz / 60±1Hz”:

“45Hz / 46Hz ..... / 64Hz / 65Hz”: 为单频率测量, 研究不同频率下介损的变化时选用。

“50±1Hz”: 为 49/51Hz 自动变频, 适合 50Hz 电网工频干扰下测量。

“60±1Hz”: 为 59/61Hz 自动变频, 适合 60Hz 电网工频干扰下测量。

光标在 (定频), 按“启停键”, 可以选择 (单频) 发电机供电时建议选用定频 50Hz。

按住“启停”键 1s 以上取消全频率选择。

### 3.6 选择试验高压

#### 3.6.1 正/反接线方式下选择高压

光标在 (10kV 电压上), 按↑↓键循环显示试验高压“0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10kV”。应根据高压试验规程选择试验高压。

启动测量后, 该处显示测量高压, 屏幕下方处会显示高压电流 (mA)。

#### 3.6.2 CVT 自激法接线方式下选择高压及保护限

CVT 自激法测量必须打开内高压允许开关, 由机内提供激励电压, 由“低压输出”和“测量接地”输出。为安全起见, CVT 自激法还需要设置以下几个保护限:

光标在 (CVT), 按“启停”键显示 xxkV / xxmA / xxV / xxA, 按↑↓选择:

xxkV: 可选 0.5/0.6/0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4kV, 为高压电压上限, 只能使用 4kV 以下电压。

xxmA: 可选 10/15/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/100/120/140/200mA, 为高压电流上限。

xxV: 可选 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/25/30/35/40/50V, 为低压电压上限。


xxA: 可选 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/20/30A, 为低压电流上限。

注意:



(1) 测量时 4 个保护限同时起作用, 因此试验高压可能达不到设定值。如果高压达不到保护限, 可适当调整受到限制的保护限。


(2) 通常测量 C<sub>1</sub> 时低压激励电压可达 20V, 测量 C<sub>2</sub> 时低压激励电流可达 15A。一般可设高压电压 2~3kV, 较少采用高压电流限制, 可设为最大 200mA。

### 3.7 自动打印

光标在 (10kV) 电压上, 按启停键可显示或取消打印机图标  , 有此图标表示测量结束自动打印。

### 3.8 串联方式

光标在外 Un, 按“启停”键, 可显示或取消①处的 RC 串联符号  。有此符号模拟西林型电桥工作。无此符号模拟电流比较仪电桥工作。试验室用标准介损器检定仪器时应显示  ,

现场测量请取消 。

### 3.9 启动测量

光标在“启停”键 2s 以上启动测量。

启动测量后发出声光报警；进度条处指示 0%~99%表示测量进程。

测量中按 启停键 取消测量，遇紧急情况立即关闭总电源。

### 3.10 查看数据

显示结果后，按“增大”和“减小”键可查看其它数据，按打印键打印（打印数据包含，测量日期和测量方式等）。

仪器自动分辨电容、电感、电阻型试品：电容型试品显示  $C_x$  和  $\text{tg}\delta$ ；电感型试品显示  $L_x$  和  $Q$ ；电阻型试品显示  $R_x$  和附加  $C_x$  或  $L_x$ 。自动选取显示单位。

试品类型	显示数据	备注
电容	$C_x, \text{tg}\delta, U, I, \Phi, P, F, t$	$\text{tg}\delta$  >1 则显示电容和串/并联电阻。   $Q$  <1 则显示电感和串联电阻。
电感	$L_x, Q, U, I, \Phi, P, F, t$	
电阻	$C_x(L_x), R_x, U, I, \Phi, P, F, t$	
CVT 自激法	$C1, \text{tg}\delta, C2, \text{tg}\delta, U1, U2, F, t$	与 $C_x$ 连接的试品为 $C1$ ，与高压连接的试品为 $C2$ 。 $U1$ 为测量 $C1$ 时的电压， $U2$ 为测量 $C2$ 时的电压。
CVT 变比	$K, \Phi, F, t, U, I, C_x, \text{tg}\delta$	$C_x$ 和 $\text{tg}\delta$ 为高压端反接线的结果。F 型有此功能。

$C_x$  试品电容量[ $1\mu\text{F}=1000\text{nF}$  纳法 /  $1\text{nF}=1000\text{pF}$ ]，如显示 10.00nF 即 10000pF

$\text{tg}\delta$  介损因数[1%=0.01]

$L_x$  试品电感量[1MH 兆亨=1000kH / 1kH=1000H]

$Q$  品质因数[无单位]

$R_x$  试品电阻值[1M $\Omega$ =1000k $\Omega$  / 1k $\Omega$ =1000 $\Omega$ ]

$U$  试验电压[1kV=1000V / 1V=1000mV]

$I$  试品电流[1A=1000mA / 1mA=1000 $\mu$ A]

$K$  测 CVT 变比时，一次电压比二次电压

$\Phi$  试品电流超前试验电压的角度[°度]或测变比时一次电压超前二次电压的角度

$P$  试品损耗功率[1kW=1000W / 1W=1000mW]

$F$  频率[Hz]，指定频率显示实际频率，自动变频方式显示中间频率

$t$  温度[°C 摄氏度]，机内传感器测量，受仪器发热影响，误差可能较大。仪器显示数据没有经过温度换算。

显示 over 表示测量数据超量程。

### 3.11 与计算机连接

连接好计算机后，可由计算机操控仪器，具体操作见主机软件说明。

#### 3.11.1 设置时钟、通讯地址及波特率等

移动光标到需要位置，“增大”和“减小”键修改，轻按“启停”键确认并退出。

第一行为时钟，移动光标到需要位置按“增大”和“减小”键修改。


通讯波特率，可设定 2400/3600/4800/9600bps。连接计算机时，应使通讯双方有相同的地址和波特率。

#### 3.11.2 存储数据

将箭头光标移动到（存储）位置，按 确定键 会出现 001 然后移动“增大”和“减小”键选择数字，点击确认键存储

### 3.12 参考接线

#### 3.12.1 正接线、内标准电容、内高压（常规正接线）

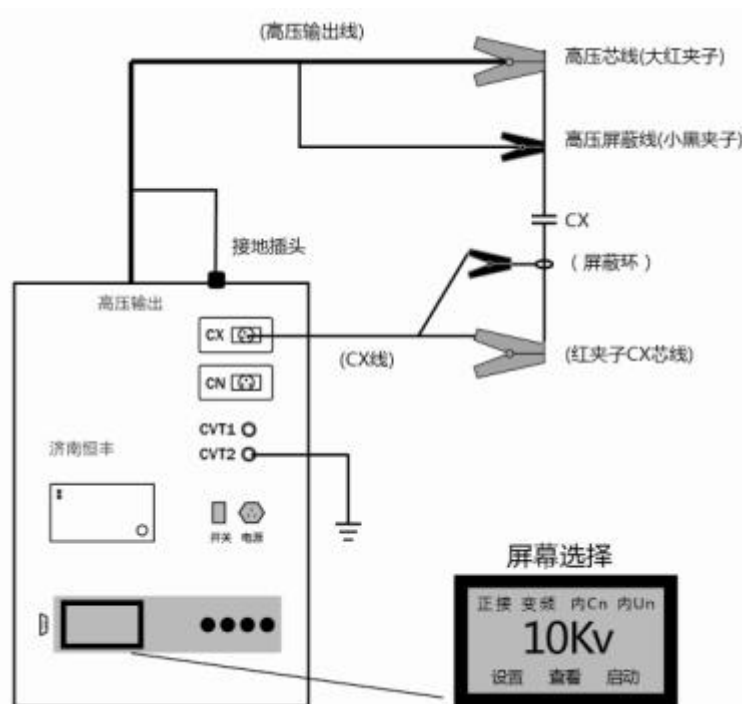


正接线施加内高压时，高压线的芯线（红夹子）和屏蔽（黑夹子）最好都要接试品高压端。如果只用芯线加压，芯线电阻较大，可能引起附加介损。

如果使用带有接地屏蔽的双屏蔽高压线，其接地屏蔽必须接地。

Cx 线的黑夹子等同接地。黑夹子可接试品的低压屏蔽极，无屏蔽极时黑夹子可悬空。

#### 3.12.2 反接线、内标准电容、内高压（常规反接线）：

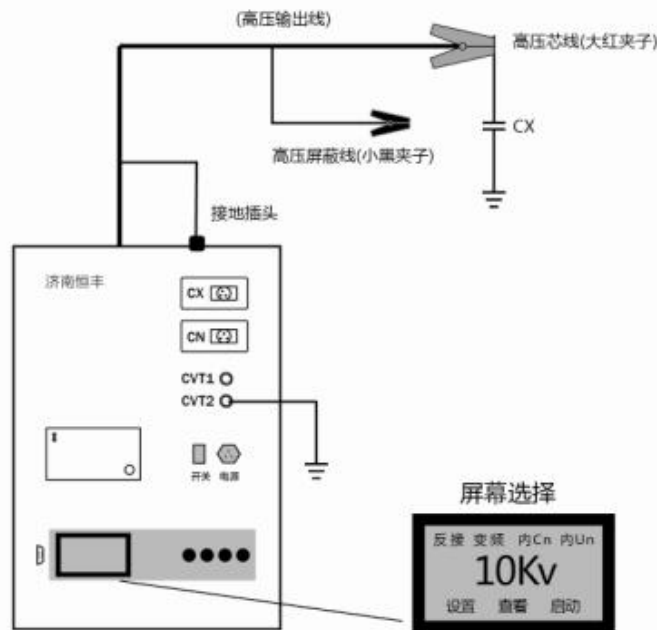


用高压线芯线（红夹子）连接试品高压端。


高压屏蔽（黑夹子）用于连接高压屏蔽，特别是可以屏蔽掉分流支路，如上图的 C1/C2。

不需要屏蔽的，黑夹子悬空。

### 3.12.3 CVT 自激法

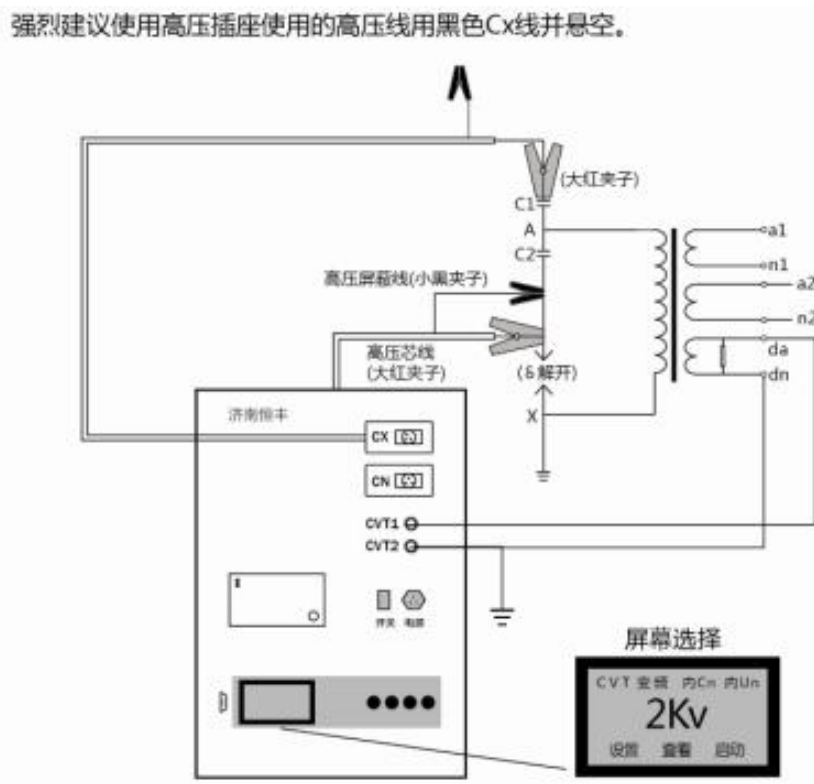



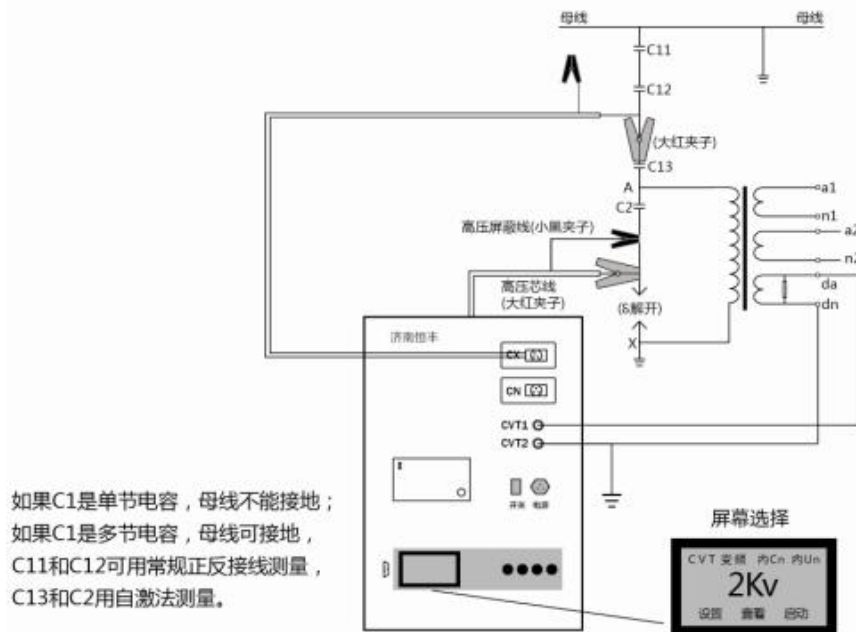

高压芯线接 C<sub>2</sub> 末端 J，C<sub>x</sub> 芯线接 C<sub>12</sub> 上端。不要 C<sub>x</sub> 接 C<sub>2</sub>、高压线接 C<sub>12</sub>，这样做的数据误差较大。

母线是否接地不影响测量。但当 CVT 上部只有一节 C<sub>1</sub> 时，母线不能接地，否则 C<sub>x</sub> 芯线将对地短路。


低压输出和接地之间输出低压激励电压，它们可以接 CVT 任何一个二次绕组，也无极性要求。

在“3kV”位置按“启停”键设置保护限。建议设置高压 3kV/200mA，低压 20V/10A。

一次测量得到两个结果：C<sub>1</sub> 即 C<sub>11</sub> 的数据，C<sub>2</sub> 即 C<sub>2</sub> 数据。


CVT 自激法时，老型号仪器的测量线需吊起使用；如仪器配有 CVT 黄色专用线可拖地使用，但需定期手动校准黄线数据并置入仪器；新仪器能自动校准测量线的影响无需吊起。

### 3.12.4 反接线低压屏蔽

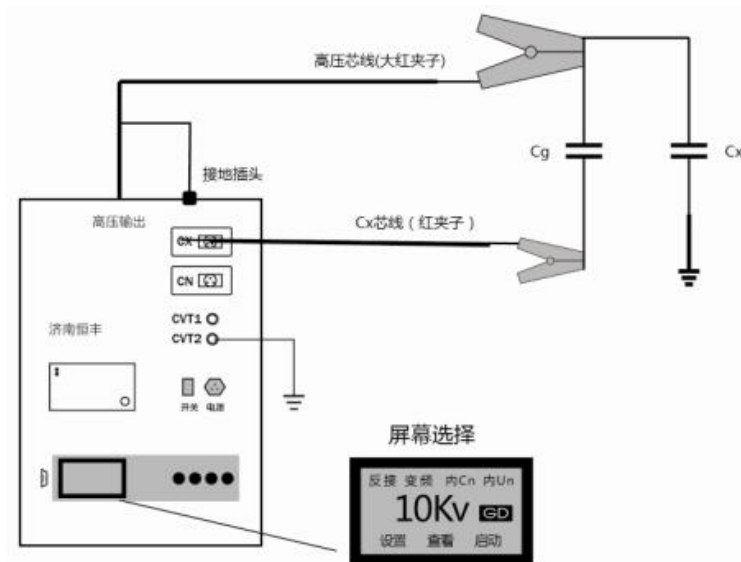

光标在“反接”位置按“启停”键，屏幕右侧显示 **GD**，启动反接线低压屏蔽功能。再次按“启停”键，恢复正常反接线。需要屏蔽的电容  $C_g$  的低压端子不能承受高电压，不能用常规反接线的 10kV 高压屏蔽，因此只能使用反接线低压屏蔽。

应用：在 220kVCVT 母线接地情况下，可对  $C_{11}$  进行不拆线 10kV 反接线介损测量。如下图所示：母线挂地线， $C_{11}$  上端不拆线， $C_{11}$  下端接高压线芯线， $C_2$  末端 J 和 X 接  $C_x$  芯线。这样  $C_{12}$  和  $C_2$  被低压屏蔽，仪器采用“反接线/10kV/M”测量方式，测量出  $C_{11}$ 。

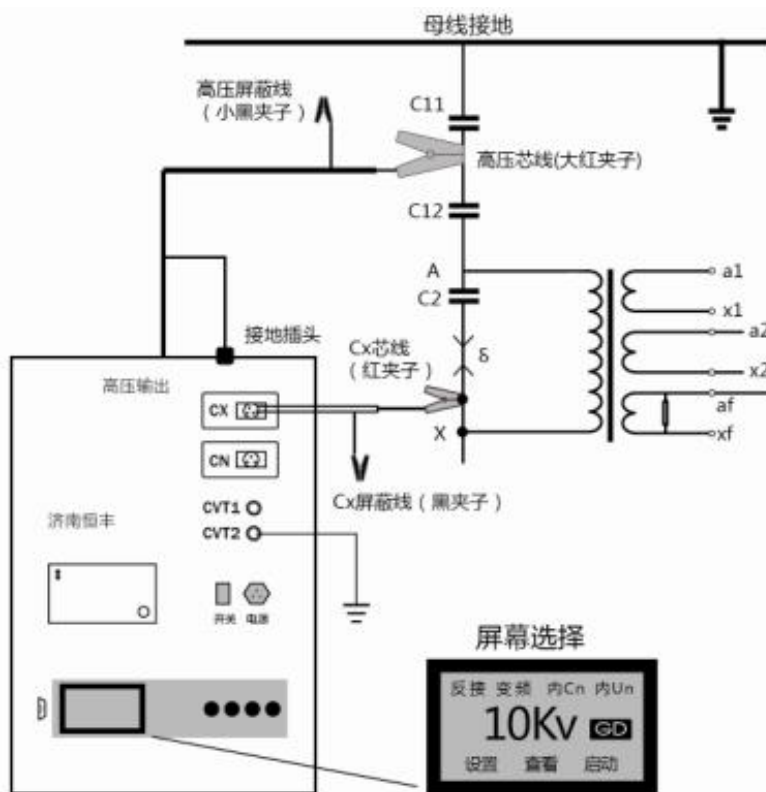

## 4.现场试验注意事项

如果使用中出現测试数据明显不合理，請从以下方面查找原因：

### 4.1 搭钩接触不良

现场测量使用搭钩连接试品时，搭钩務必与试品接触良好，否則接触点放电会引起数据严重波动！尤其是引流线氧化层太厚，或风吹线摆动，易造成接触不良。

### 4.2 接地接触不良

接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。应刮净接地点上的油漆和锈蚀，務必保证 0 电阻接地！

### 4.3 直接测量 CVT 或末端屏蔽法测量电磁式 PT

直接测量 CVT 的下节耦合电容会出现负介损，应改用自激法。

用末端屏蔽法测量电磁式 PT 时，由于受潮引起“T 形网络干扰”出现负介损，吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。也可改用常规法或末端加压法测量。

### 4.4 空气湿度过大

空气湿度大使介损测量值异常增大（或减小甚至为负）且不稳定，必要时可加屏蔽环。因人为加屏蔽环改变了试品电场分布，此法有争议，可参照有关规程。

### 4.5 发电机供电

发电机供电时输入频率不稳定，可采用定频 50Hz 模式工作。

### 4.6 测试线

由于长期使用，易造成测试线隐性断路，或芯线和屏蔽短路，或插头接触不良，用户应经常维护测试线：

测试标准电容试品时，应使用全屏蔽插头连接，以消除附加杂散电容影响，否則不能反映出仪器精度：

自激法测量 CVT 时，非专用的高压线应吊起悬空，否則对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。

### 4.7 工作模式选择

接好线后請选择正确的测量工作模式（正、反和 CVT），不可选错。特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。

#### 4.8 试验方法影响

由于介损测量受试验方法影响较大，应区分是试验方法误差还是仪器误差。出现问题时可首先检查接线，然后检查是否为仪器故障。

#### 4.9 仪器故障

用万用表测量一下测试线是否断路，或芯线和屏蔽是否短路；输入电源 220V 过高或过低；接地是否良好。

用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品，如果结果正确，即可判断仪器没有问题；

拔下所有测试导线，进行空试升压，若不能正常工作，仪器可能有故障。

启动 CVT 测量后测量低压输出，应出现 2~5V 电压，否则仪器有故障。

### 5. 抗干扰能力

设置一个回路向仪器注入定量的干扰电流。

注意：

- 1) 应考虑到该回路可能成为试品的一部分。
- 2) 仪器启动后会使 220V 供电电路带有测量频率分量，如果该频率分量又通过干扰电流进入仪器，则无法检验仪器的抗干扰能力。
- 3) 不建议用临近高压导体施加干扰，因为这样很容易产生近距离尖端放电，这种放电电阻是非线性的，容易产生同频干扰。

### 6. 变频测量讨论

#### 6.1 变频测量

干扰十分严重时，变频测量能得到准确可靠的结果。例如用 55Hz 测量时，测量系统只允许 55Hz 信号通过，50Hz 干扰信号被有效抑制，原因在于测量系统很容易区别不同频率，由下述简单计算可以说明选频测量的效果：

两个频率相差 1 倍的正弦波叠加到一起，高频的是干扰，幅度为低频的 10 倍：

$$Y=1.234\sin(x+5.678^\circ)+12.34\sin(2x+87.65^\circ)$$

在  $x=0/90/180/270^\circ$  得到 4 个测量值

$Y_0=12.4517, Y_1=-11.1017, Y_2=12.2075, Y_3=-13.5576,$


计算  $A=Y_1 - Y_3=2.4559, B=Y_0 - Y_2=0.2442,$  则:

$$\varphi=\text{tg}^{-1}(B/A)=5.678^\circ \quad V=\sqrt{A^2 + B^2} / 2=1.234$$

这刚好是低频部分的相位和幅度，干扰被抑制。实际波形的测量点多达数万，计算量很大，结果反映了波形的整体特征。

### 6.2 频率和介损的关系

介损有 RC 串联和并联两种理想模型：串联模型  $\text{tg}\delta=2\pi fRC$ ，并联模型  $\text{tg}\delta=1/(2\pi fRC)$ ， $\text{tg}\delta$  分别随频率  $f$  成正比和反比。如图所示， $f$  对完全成正比和完全反比两种模型影响较大。但实际电容器是多种模型交织的混合模型，此时  $f$  的影响就小。

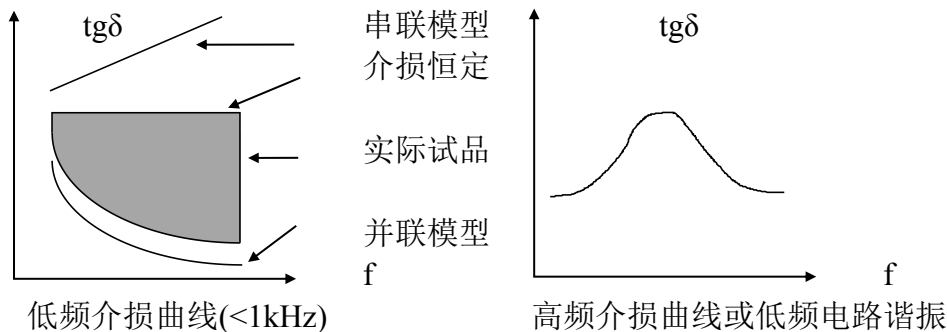

### 6.3 自动变频与 50Hz 等效

仪器采用自动变频在干扰频率 50Hz 两侧（45Hz 和 55Hz）各测一个点，然后推算 50Hz 频率下数据。除多个元件电路的低频谐振外，单个试品中的介质不可能在低频引起能量吸收峰，工频附近介损总是随频率单调变化的。因此这种测量方法不会带来明显误差。实际上，平均前的两个介损值已十分接近，即使不平均也完全有参考价值。目前，变频介损仪已成为介损测量的常规仪器，其优异的抗干扰能力和准确度已经得到认可。

## 7.售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。





